




Przekrój normalny hm 0+29,00 ul. Basztowa

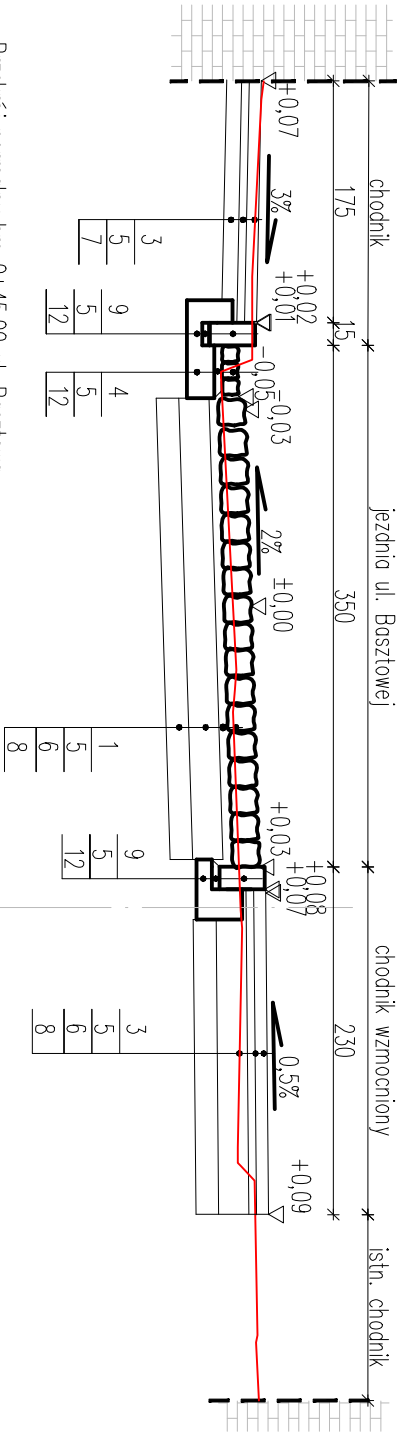


Przekrój normalny hm 0+45,00 ul. Basztowa

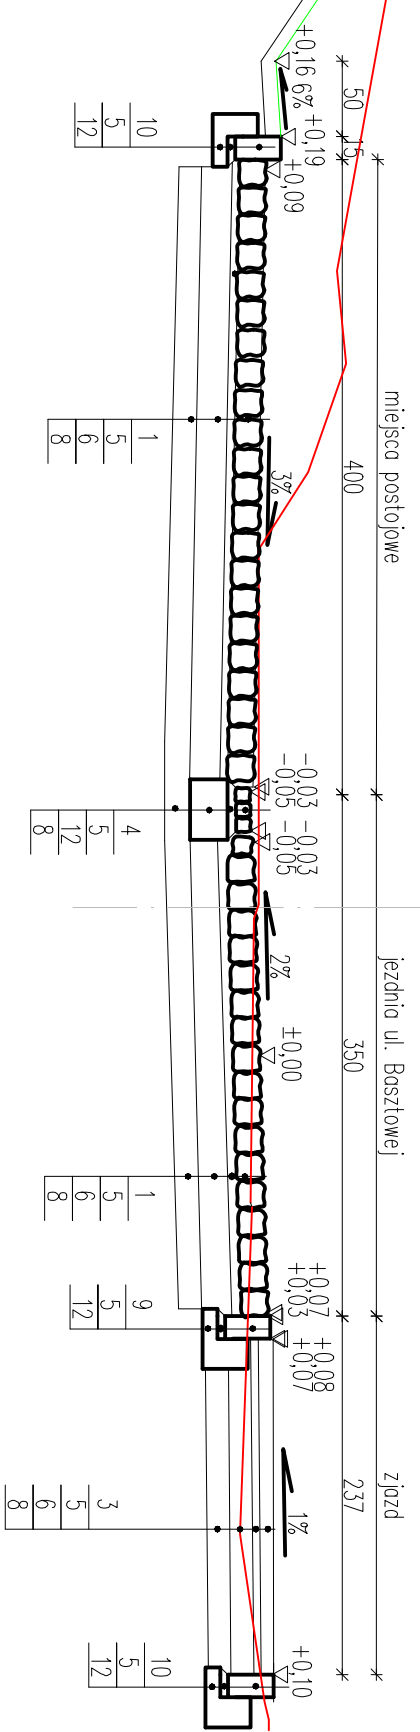


Przekrój normalny hm 0+59,00 ul. Basztowa

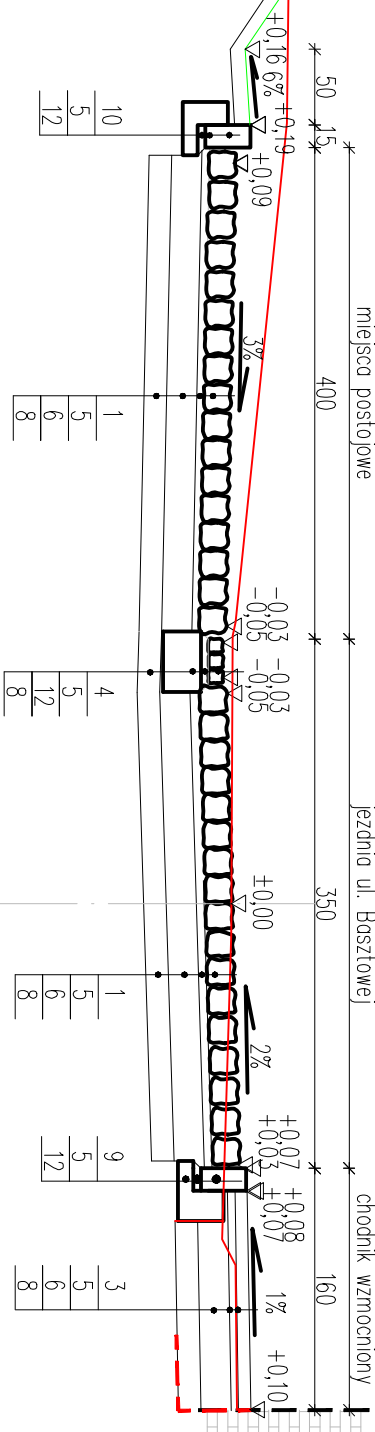


Przekrój normalny hm 1+09,50 ul. Basztowa

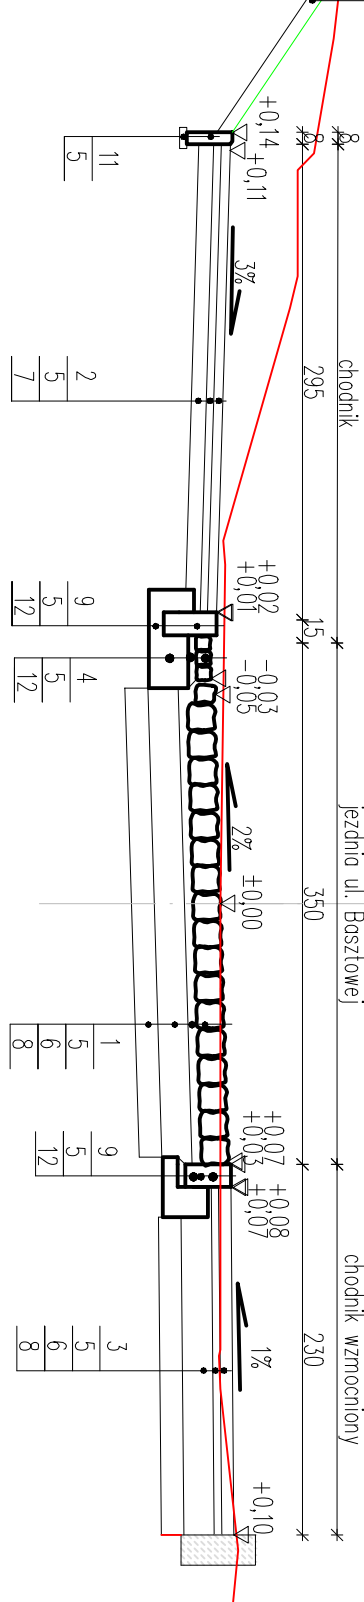


Przekrój normalny hm 1+15,00 ul. Basztowa

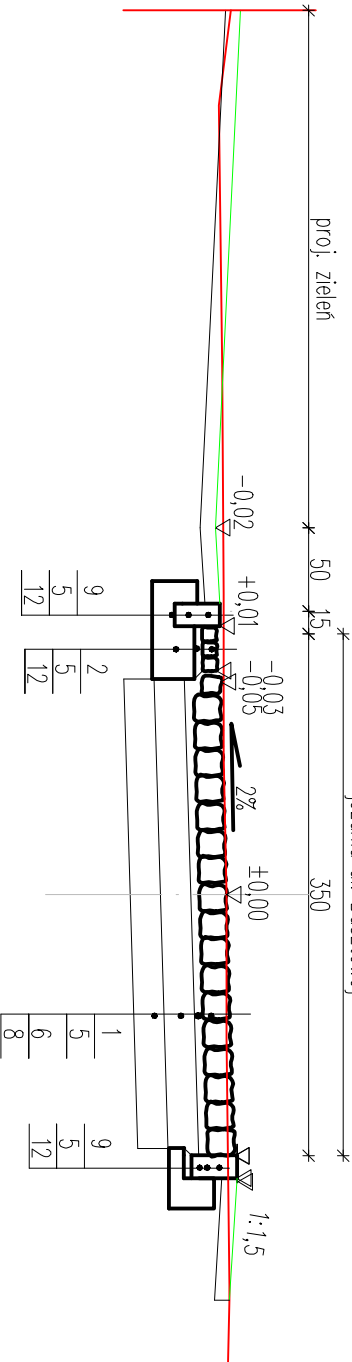


Przekrój normalny hm 0+20,41 ul. M.C. Skłodowskiej wejście B do budynku

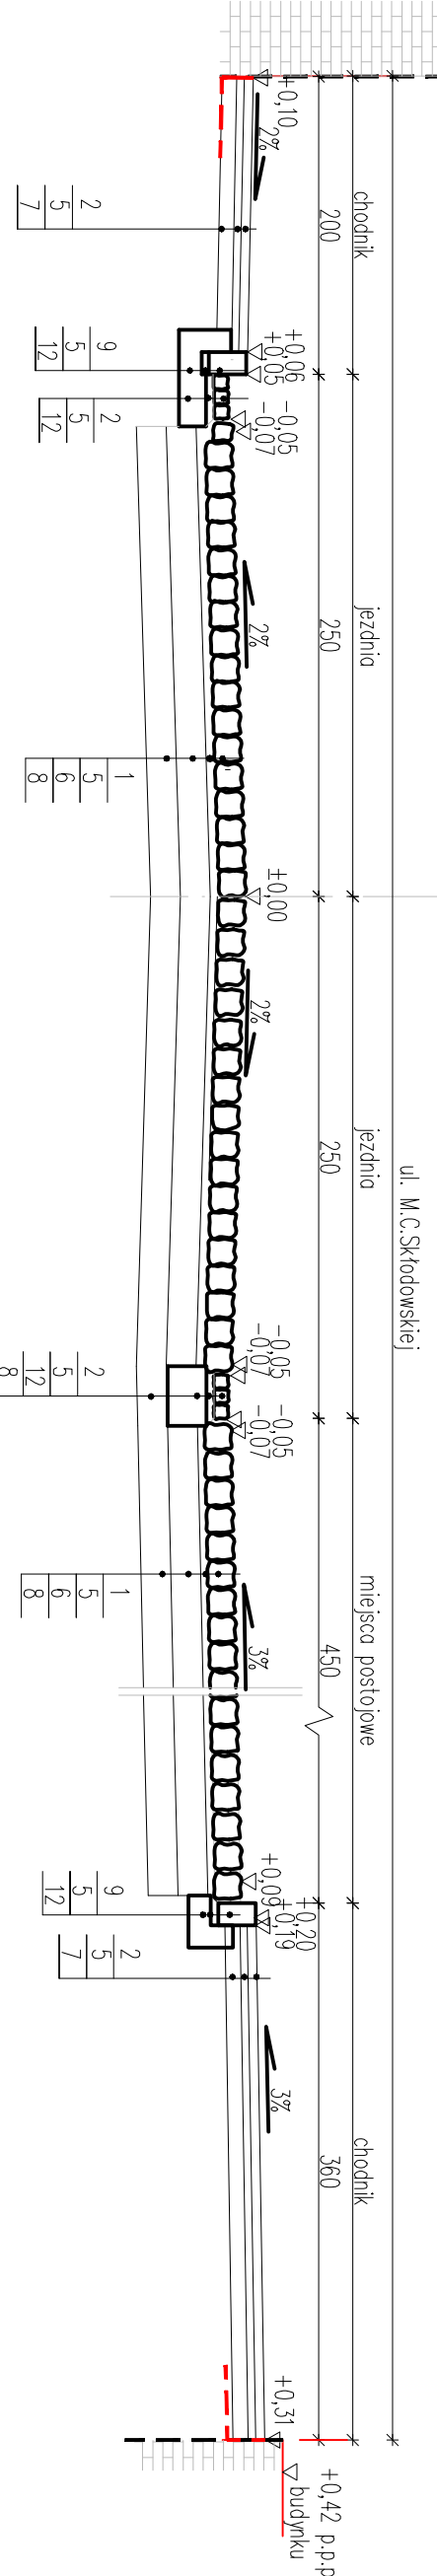


Przekrój normalny hm 0+31,53 ul. M.C. Skłodowskiej wejście C do budynku

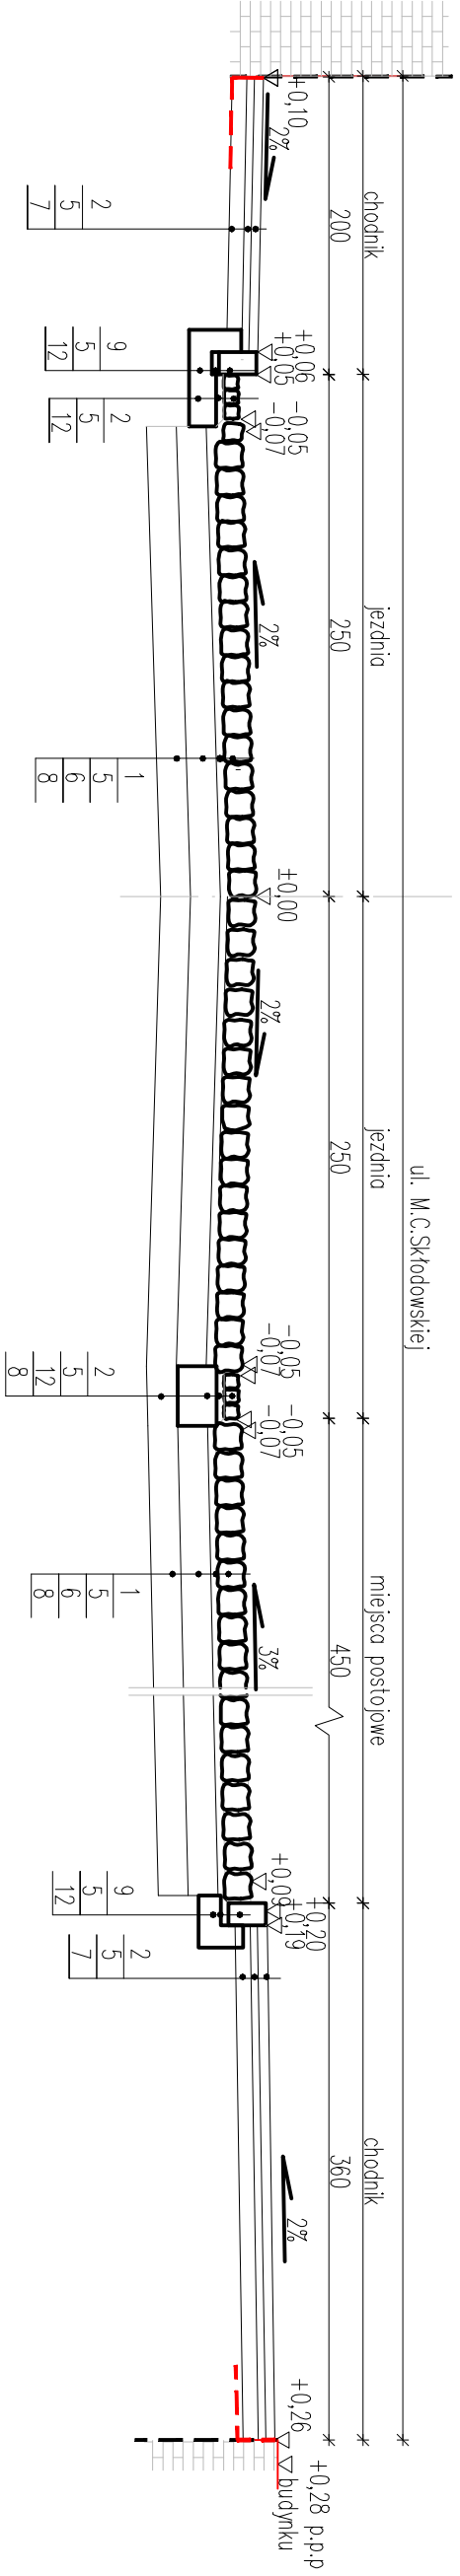

Przekrój normalny\_ proj. chodnik przy ul. Lipowej

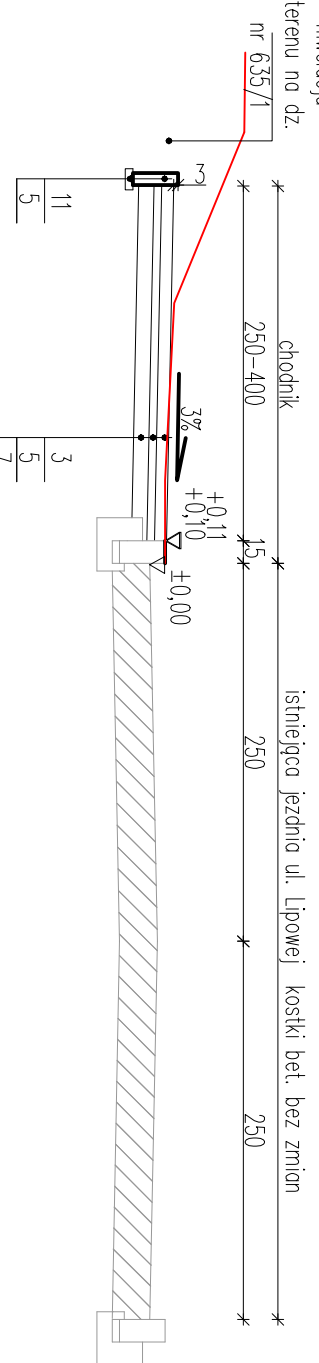

1.	powierzchnia z kostki kamiennej nierregularnej z rozbiórki 17cm
2.	kostka betonowa typu "starobruk" gr. 6cm
3.	kostka betonowa typu "starobruk" gr. 8cm
4.	kostka kamienna 8/10 cm
5.	podsyпка cem.-piśskowa 1:4 gr. 5cm
6.	podbudowa z kruszywa łamaneęo słob. mech. 0/31,5mm gr. 20cm
7.	piasek gr. 10cm
8.	piasek gr. 15cm
9.	krowężnik kamienny 15x30cm
10.	krowężnik betonowy 15x30cm
11.	obrzeże betonowe 8x30cm
12.	ława betonowa z betonu B15 (C12/15)
13.	folia izolacyjna



**ELBI**  
Pracownia Projektowa

**PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"**  
**1-GO MAJA 12/20 75-800 KOSZALIN**

Przebieg normalny			
Tytuł projektu: Przebieg normalny			
Opis projektu: Przebieg normalny			
Miejscowość: Koszalin			
Data: 12/20			
Autor: 12/20			
Opis projektu: Przebieg normalny			
Miejscowość: Koszalin			
Data: 12/20			
Autor: 12/20			
Opis projektu: Przebieg normalny			
Miejscowość: Koszalin			
Data: 12/20			
Autor: 12/20			